

Work Station WS Line


Assembly Guide



Table de travail Ligne WS

Guide d'assemblage

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.
- Two people are required for the assembly.

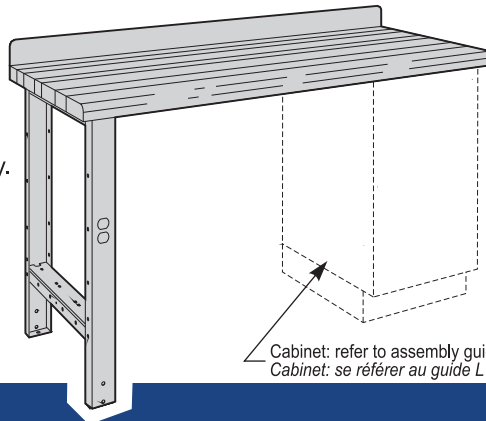

- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Lisez attentivement les instructions.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Cabinet: refer to assembly guide L10 (L cabinet), W12 (WS cabinet) or R10 (R cabinet)
Cabinet: se référer au guide L10 (cabinet L), W12 (cabinet WS) ou R10 (cabinet R)

Hardware

Quincaillerie

Some illustrated hardware is only supplied with optional components.

Certaines quincailleries illustrées sont seulement fournies avec les composantes optionnelle.

**For caster assembly /
Pour l'assemblage des roulettes**

3/8-16 bolts Boulons 3/8-16 3L122222	3/8-16 nylon locknuts Écrous nylon 3/8-16 3S2203Z2
--	--

5/16-18 bolts
Boulons 5/16-18
3L120202

5/16-18 nylon locknuts
Écrous nylon 5/16-18
3S2003Z2

Tapping screw
Vis taraudeuse
3D5326T2


#14 wood screw
Vis à bois #14
3D7024T2

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1818L2

Tapping screws
Vis taraudeuse
3D1618L2

Tools Required

Outils requis

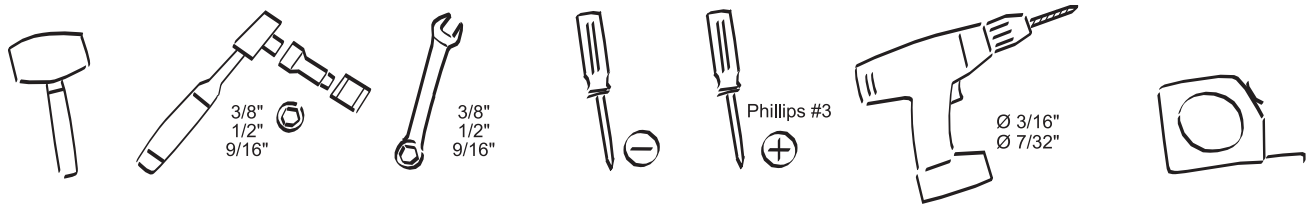

Leg Accessories

Accessoires de patte

If your work station includes one or two legs, install the leg accessories.

Si votre poste de travail est muni d'une ou deux pattes, installez les accessoires de patte.

A Leg extensions WS21 Extensions de patte WS21

Per leg / Par patte

5/16-18 Nylon locknuts
Écrous nylon 3S2003Z2
4x

5/16-18 Bolts
Boulons 3L120202
4x

B Levelling glides WS26 Patins niveleurs WS26

For open leg only
Pour patte ouverte

With leg extensions WS21
Avec extensions de patte WS21

C Casters Roulettes

Per caster / Par roulette

3/8-16 nylon locknuts
Écrous nylon 3/8-16
3S2203Z2
4x

3/8-16 bolts
Boulons 3/8-16
3L122222
4x

Per leg / Par patte


5/16-18 Bolts
Boulons 3L120202
8x

5/16-18 Nylon locknuts
Écrous nylon 3S2003Z2
8x


Steel top - Set up

Dessus en acier - Préparation

A If the WS11 steel top reinforcer is required...
Si le renfort de dessus en acier WS11/13 est requis...

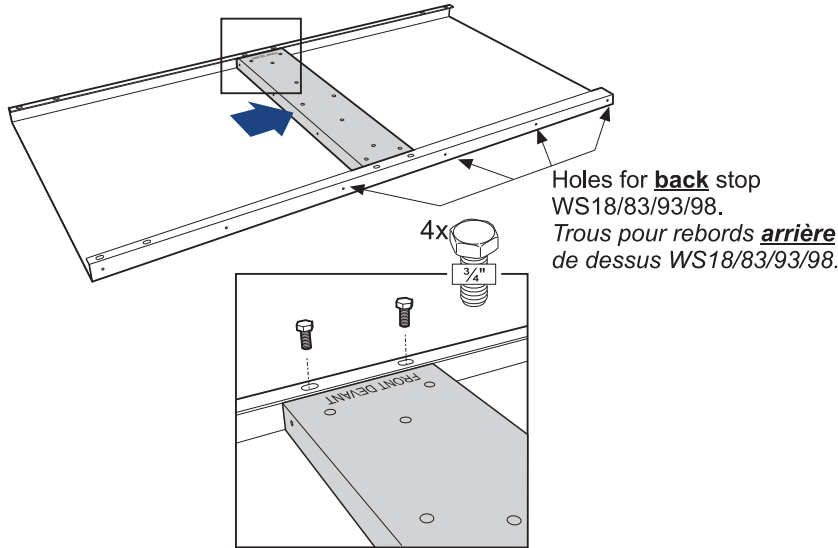



B If required, insert the wood filler WS75.
Si requise, insérez la doublure de bois WS75 dans le dessus.

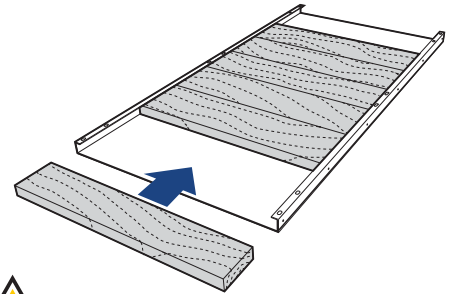

WS11 steel top reinforcer & steel cross bars have "FRONT DEVANT" markings. The **front** edge of the **top** has no holes. The **rear** edge of the **top** has many holes to allow future installation of back stops WS18/83/93/98.

Les renforts de dessus en acier WS11 & les traverses en acier ont une inscription "FRONT DEVANT". Le **devant** du **dessus** en acier ne comporte pas de trou. L'**arrière** du dessus est muni de trous pour l'assemblage de rebords de dessus WS18/83/93/98.

C Finally, insert and fasten the steel cross bars at each end of the top.
Enfin, insérez et fixez les traverses en acier aux extrémités du dessus.

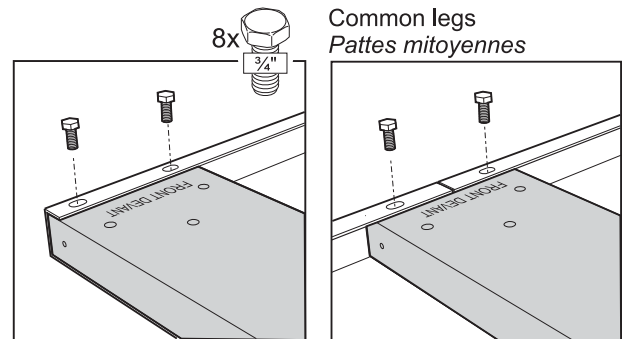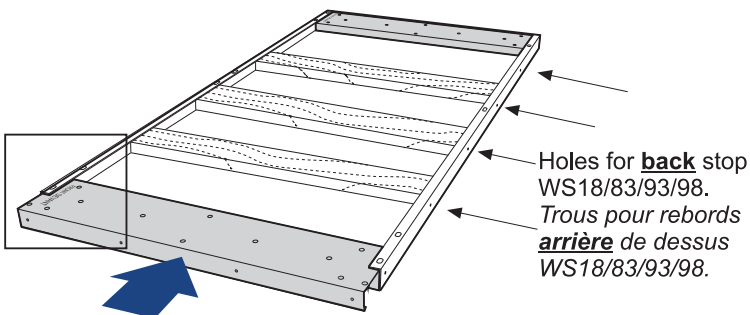

Wood or Plastic Laminated Top - Set up

Dessus en bois ou en stratifié - Préparation

To install the following accessories:


- open or closed leg, see page 3;
- cabinet, refer to assembly guide;
L10 (L cabinet), W12 (WS cabinet) or R10 (R cabinet);
- suspended cabinet, refer to assembly guide
L10 (L cabinet) or W12 (WS cabinet);
- drawer unit, refer to assembly guide
L16 (L drawer unit) or W18 (WS drawer unit).

The wood or plastic laminated top must be drilled.
See drilling details below.

Pour fixer les accessoires suivants:

- pattes ouvertes ou fermées, voir page 3;
- cabinet, se référer au guide
L10 (cabinet L), W12 (cabinet WS) ou R10 (cabinet R);
- cabinet suspendu, se référer au guide
L10 (cabinet L) ou W12 (cabinet WS);
- unité de tiroir, se référer au guide
L16 (unité de tiroir L) ou W18 (unité de tiroir WS);

Vous devez percer votre dessus en bois ou en stratifié.
Voir le schéma de perçage ci-dessous.

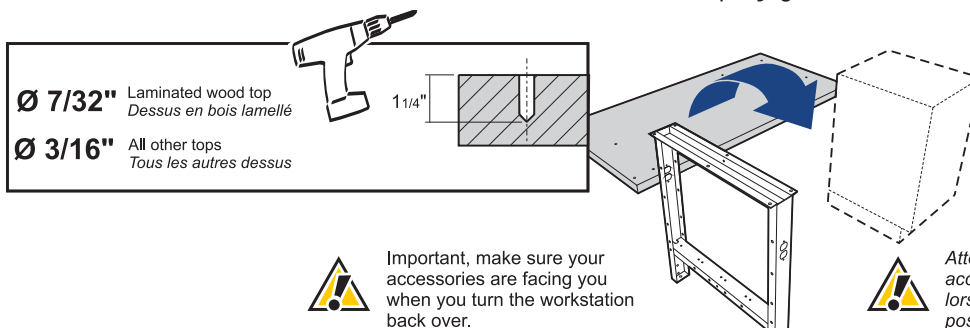

Important, make sure your accessories are facing you when you turn the workstation back over.





Attention, assurez-vous que vos accessoires seront du bon côté lorsque vous retournerez votre poste de travail.

Top, Leg(s) and Gusset Assembly

Dessus, patte(s) et équerres - assemblage

Steel Top Dessus en acier

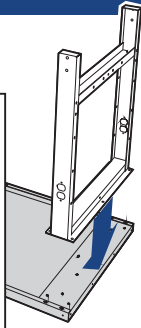
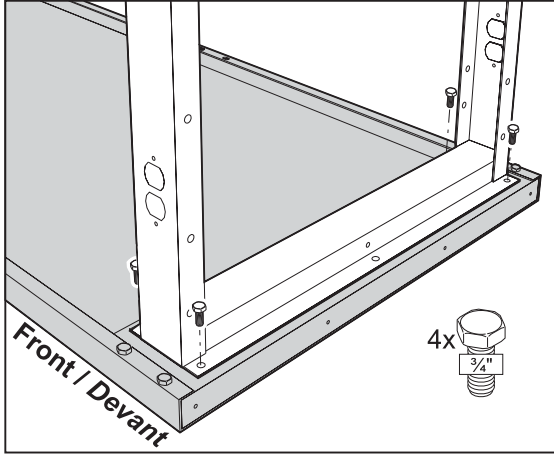


Gussets Équerres



Ø 7/32" x 1 1/4"
Laminated wood top
Dessus en bois lamellé
Ø 3/16" x 1 1/4"
All other tops
Tous les autres dessus




Wood or Plastic Laminated Top Dessus en bois ou en stratifié

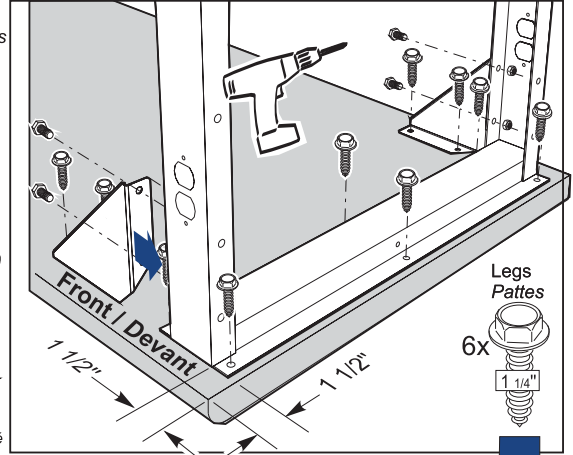

Ø 7/32" x 1 1/4"
Laminated wood top
Dessus en bois lamellé
Ø 3/16" x 1 1/4"
All other tops
Tous les autres dessus

Leg cross Bar WS24-XX01

Traverse de patte WS24-XX01

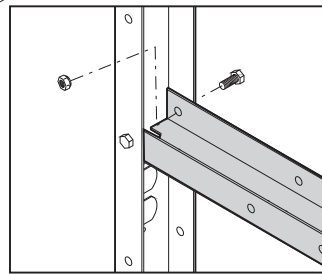
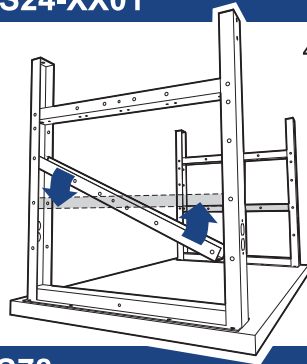


Shelf Adaptor WS78

For workstations with common leg

Adapteur de tablette WS78


Pour postes de travail avec patte mitoyenne

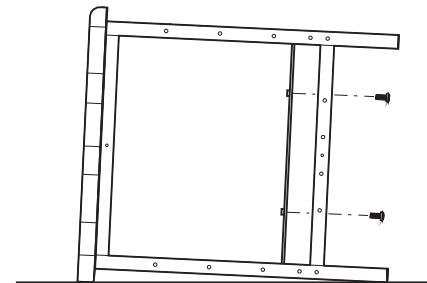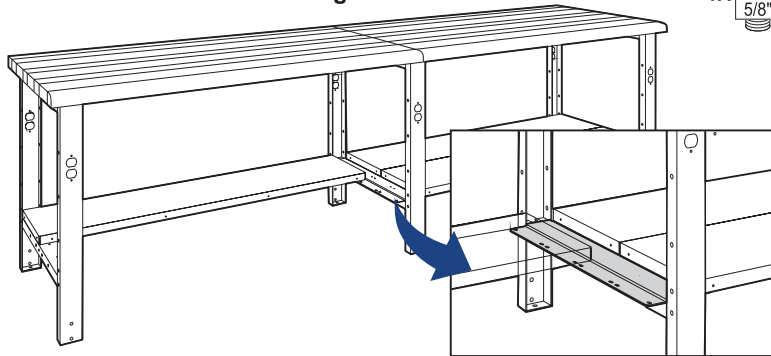


The workstation must be on its side
Le poste de travail doit être sur le côté

Steel Shelf WS50

Tablette en acier WS50

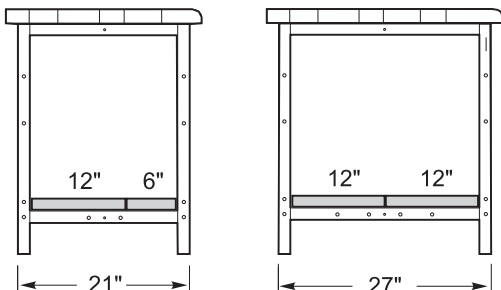

Per shelf
Par tablette

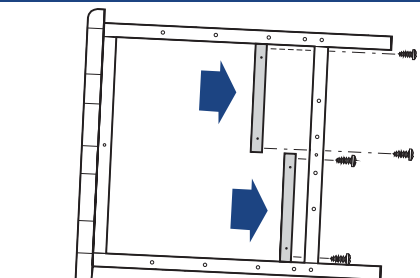



The workstation must be on its side
Le poste de travail doit être sur le côté

Stringer extension WS79

For workstations with common leg



Extension de longeron WS79

Pour postes de travail avec patte mitoyenne

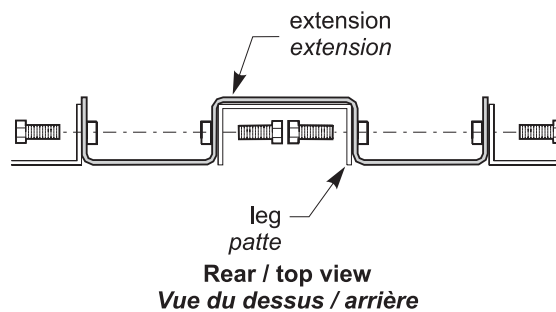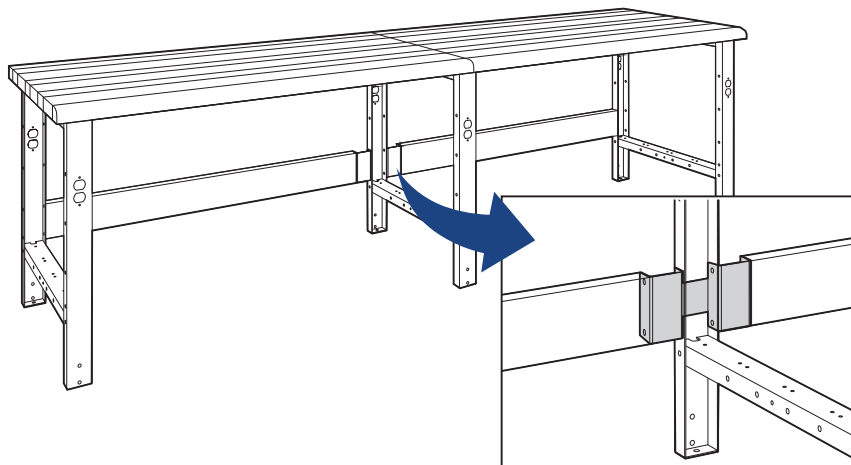


Stringer WS22

- Position the stringer and fasten it at each end.

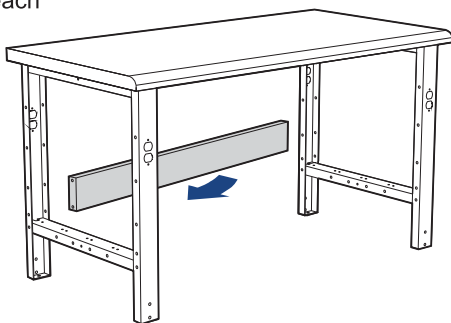


Longeron WS22

- Positionnez le longeron et fixez-le aux deux extrémités.

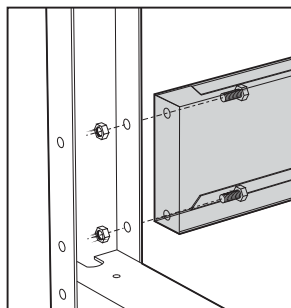

Adjustable Footrest WS23

- If your workstation includes one or two cabinets, first remove the **drawers and** knock out the holes on the side of the cabinet.
- Fasten the footrest at each end.
- Secure the length of the footrest with a bolt in the center.

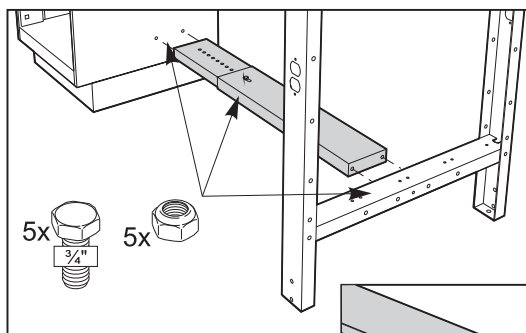

Repose-pied ajustable WS23

- Si votre poste de travail comprend un ou deux cabinets, enlevez d'abord les tiroirs du bas et défoncez les trous sur le côté du cabinet.
- Placez et fixez le repose-pied aux deux extrémités.
- Fixez la longueur du repose-pied avec un boulon au centre.




Adjustable footrest **MUST BE INSTALLED** on mobile workstations, except for those equipped with shelves between two legs or corner gusset for leg.



Un repose-pied ajustable **DOIT ÊTRE INSTALLÉ** sur tous les postes de travail mobiles, à l'exception de ceux équipés de tablettes fixées aux pattes ou d'équerres de pattes.

Side Extension WS64

For workstations with common leg

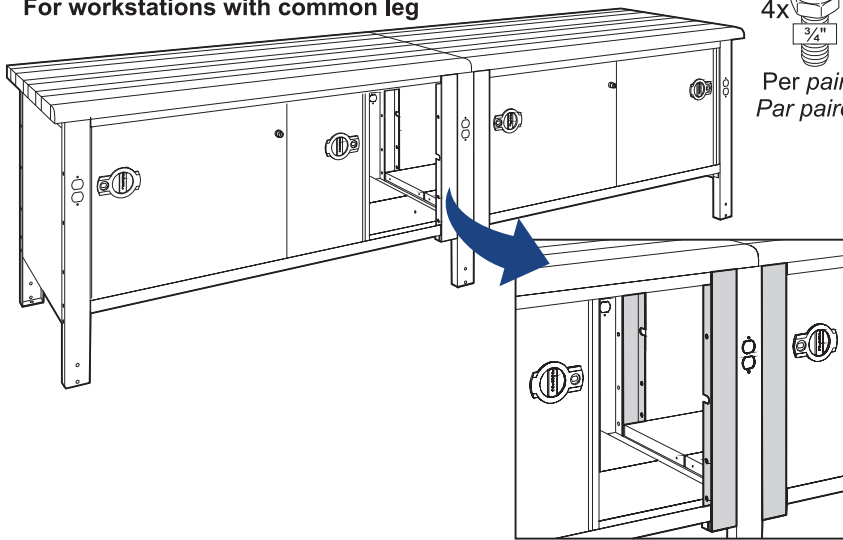


4x $\frac{3}{4}$ "
Per pair
Par paire

Extension de côté WS64


Pour postes de travail avec patte mitoyenne

Front / top view
Vue de dessus / avant


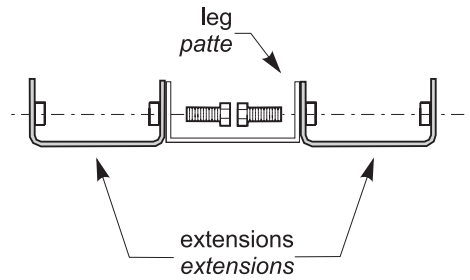


Back Panel WS63


4x $\frac{3}{4}$ " 4x $\frac{3}{4}$ " 4x $\frac{5}{8}$ "
(+2x for 60" & 72" top
pour dessus 60" & 72")

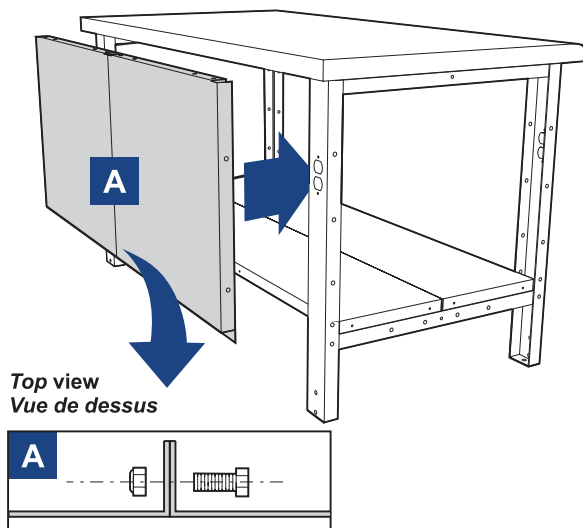

Top view
Vue de dessus

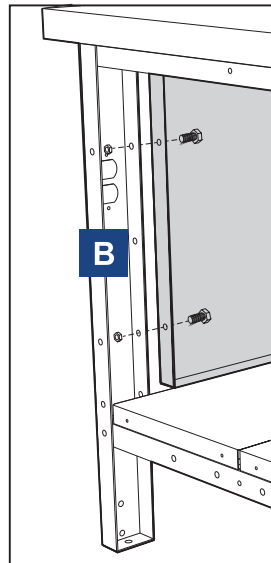



Panneau arrière WS63

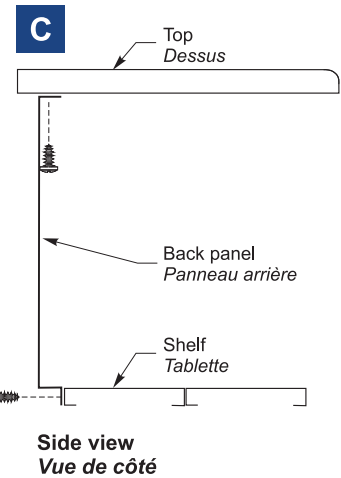

Side view
Vue de côté


Side Panel WS62

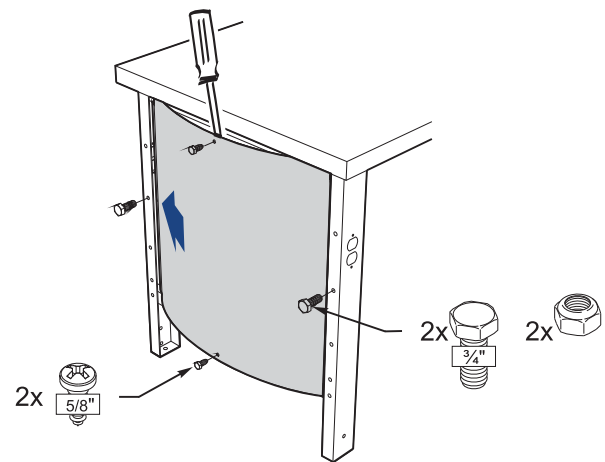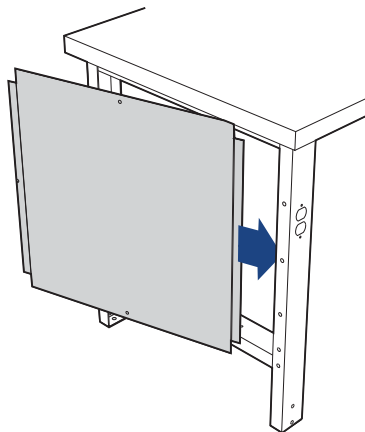

Panneau de côté WS62


Sliding Doors WS60

Portes coulissantes WS60

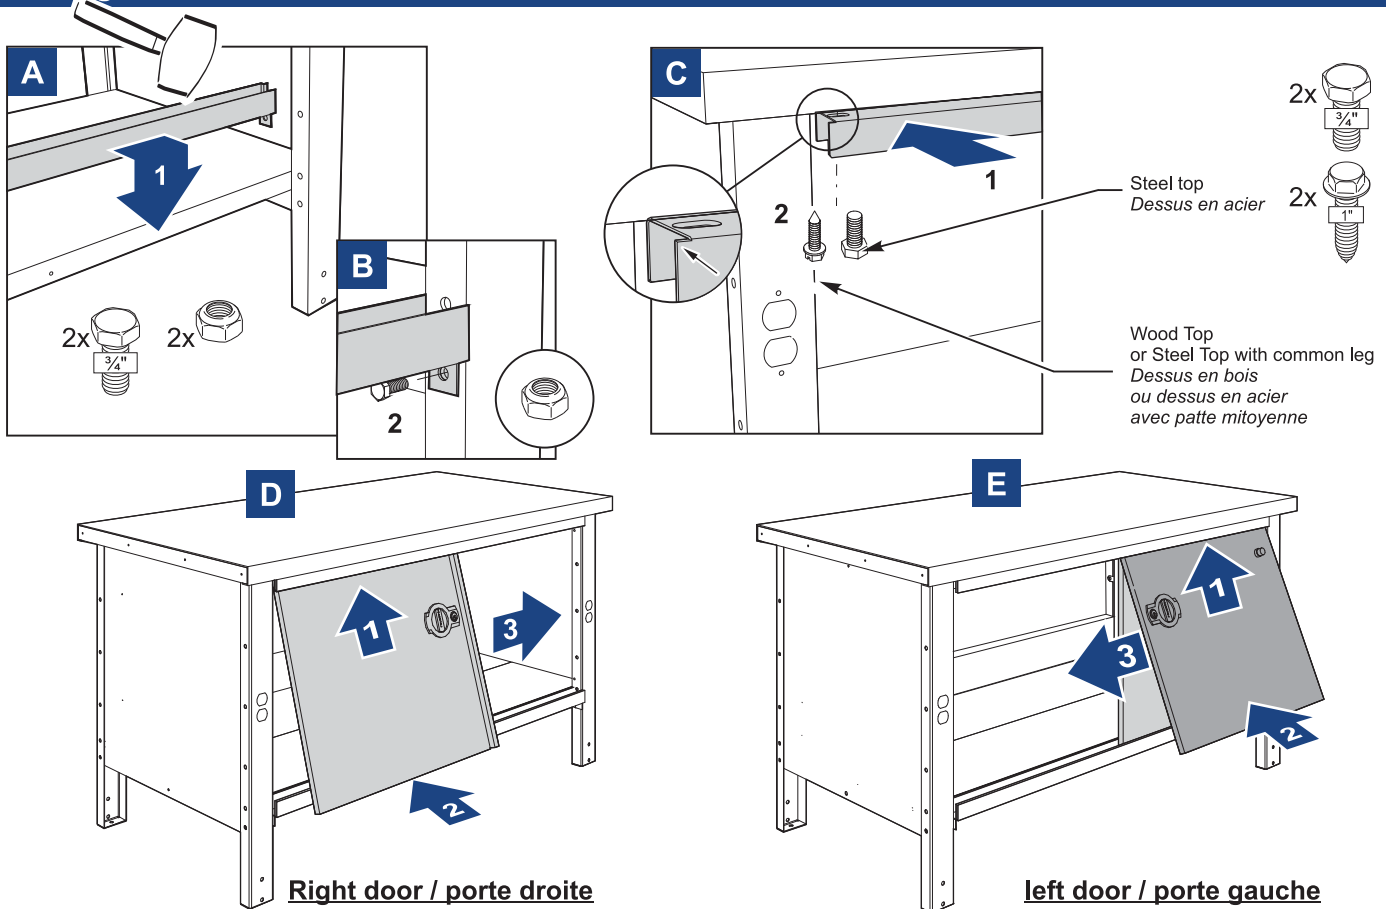

Front & Back Finishing panel WS65/66

Panneau remplissage avant/arrière WS65/66

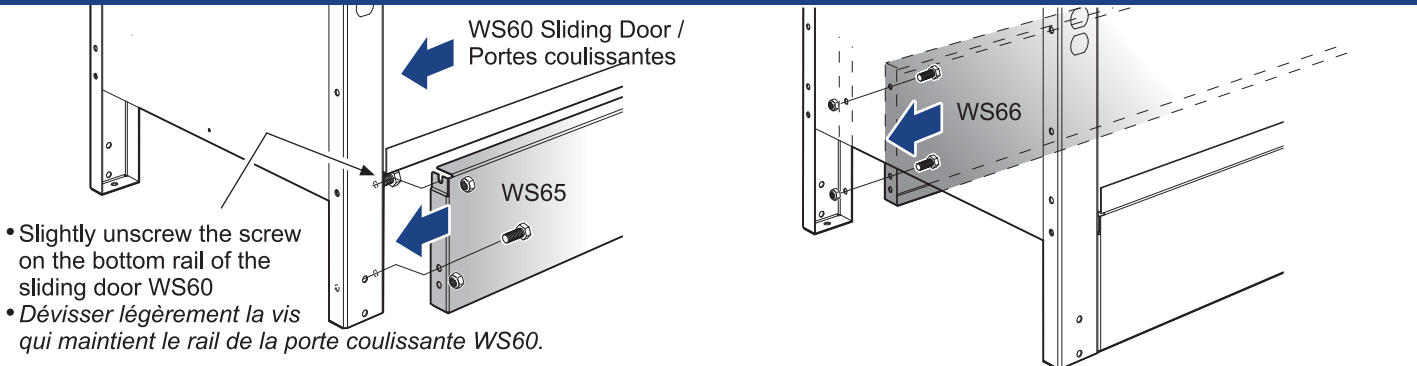

Back or Side Stop WS18

Rebord de dessus WS18

- Align the bottom of the stop with the underside of the top.
- Use tapping screws to secure it in place.

- Alignez le bas du rebord avec le dessous du dessus.
- Utilisez des vis taraudeuses pour le fixer.

STAINLESS STEEL drilling:

See stainless steel drilling guide R1T (7D00201T) included with the product.

Perçage de l'ACIER INOXYDABLE :

Voir guide de perçage de l'acier inoxydable R1T (7D00201T) inclus avec le produit.

That's it!
To assemble other components,
consult the respective assembly guides.

C'est fait!
Pour l'assemblage des autres composantes,
consultez leurs guides respectifs.

Ø 3/16" x 5/8"
If required / Si requis